



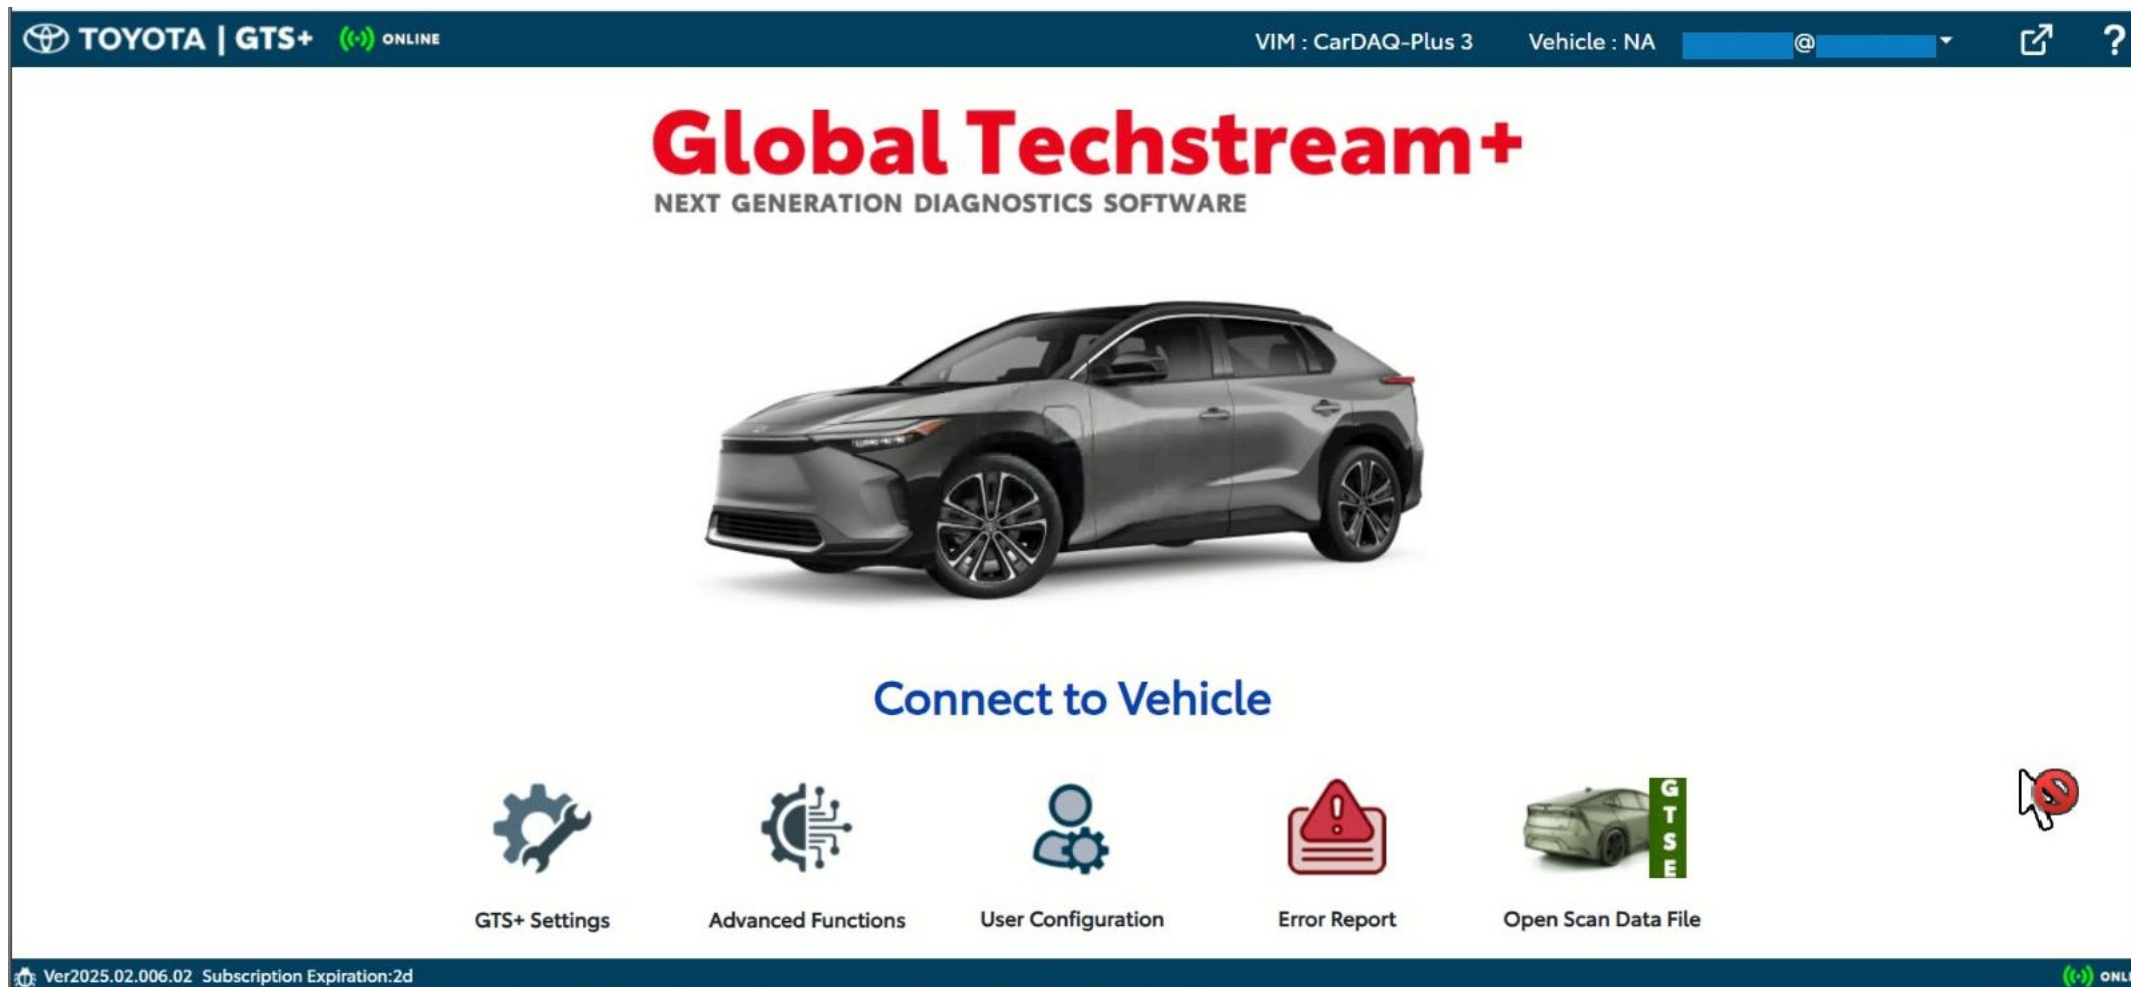


ИЗВЕСТНЫЕ ОШИБКИ	ИСПРАВЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1) Экран зависает на экране "Подготовка и отправка данных трассируемости" 2) Пустой экран во время настройки ЭБУ 3) Ошибка подтверждения автомобиля CUW+ 4) Неточный ход установки 5) Не удалось запустить сообщение после выхода из системы 6) Сообщение об ошибке обновления Agent Lite "Не удалось загрузить GTSPPlus" 7) Пустое поле «Да/Нет» во время подключения автомобиля 8) Выбор функциональности ЭБУ по результатам проверки работоспособности 9) BSM (монитор слепых зон) Замена датчика RoB Clear 10) Фронтальный радар и ЭБУ BSM Файл конфигурации DL 11) Очистите все функции RoB зависли на 2/XX 12) Зависание CUW+ во время функции очистки DTC после кампании BST 13) Сбой регистрации A/T-кода Lexus ES350 14) Файлы CUW открываются в CUWC, а не в CUW+ 15) Проблемы с установкой и обновлением программного обеспечения 16) Проблемы с запуском/входом в GTS+	1) Задержка ЭБУ подушки безопасности Sienna HV SRS 2) Yaris iA PCM / TCM Конфигурация 3) Проверка шины GR86 CAN недоступна 4) Пустой экран при запуске GTS+ 5) Grand Highlander Статическая утилита «Настройка оси камеры распознавания» 6) RX450h+ Отсутствует связь с передним боковым радаром "А" и «Б» БУ 7) Закрытие систем GTS+ из Techinfo 8) Проблемы со сбросом иммобилайзера 9) Ошибка при загрузке нескольких пустых файлов ЭБУ 10) Утилита EVAP не активирует VSV на некоторых моделях 11) Поддержка Windows 11 12) Ошибка загрузки некоторого файла 23+ пустого ЭБУ Corolla 13) MFC3 VIM не подключается к устаревшим автомобилям 14) Печать 13) MFC3 VIM Not Connecting to Legacy Vehicles 14) Printing

253609+*Проблема 1 – CUW+ не продвигается из «Подготовки и отправки данных трассируемости»

Затронутые модели Все модели

После выполнения перепрограммирования с помощью CUW+, экран не переходит от последнего шага отправки автомобиля на сервер. (Примечание: Ошибка nalu приводит к зависанию экрана, но перепрограммирование завершается, и данные успешно отправляются на сервер).

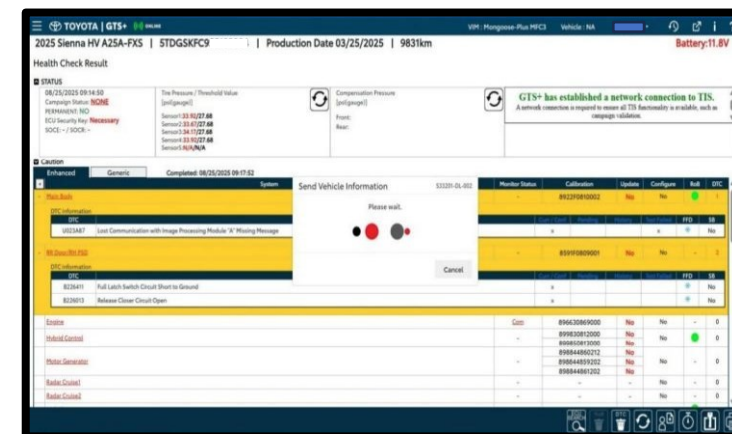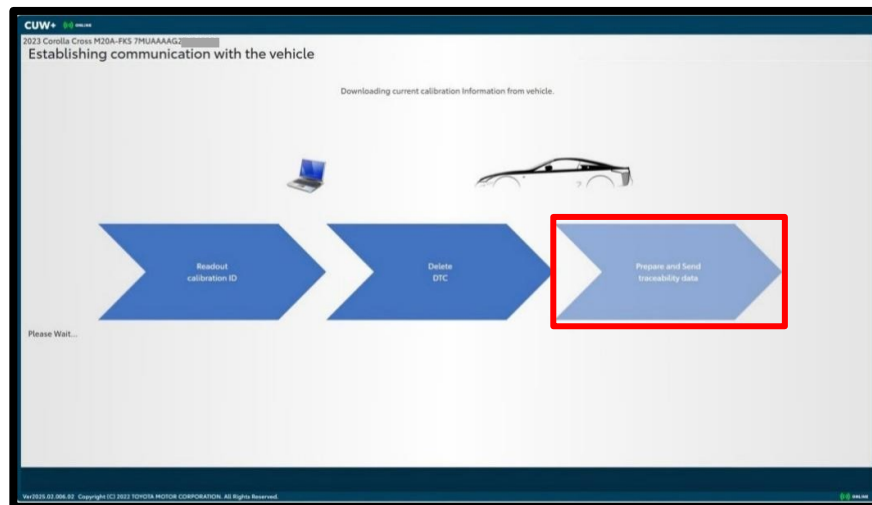

Обходной путь

Если вы заметили эту ошибку, закройте CUW+. После закрытия CUW+ откройте следующий путь в проводнике Windows **"C:\Users\Public\Documents\GTSPlus\VehicleInfo"**. Удалите все данные, которые могут находиться в папке. Если вы не очистите файлы, вы можете столкнуться с ошибкой «Отправить информацию о транспортном средстве» или постоянным всплывающим окном «Отправить информацию о транспортном средстве» при следующей проверке работоспособности.

Исправление ETA Н/Д

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Выпуск 2 – Пустой экран при конфигурации ЭБУ Затронутые модели Все**Модели**



При замене модулей ABS или управления кузовом и попытке настроить ЭБУ путем выбора «Да» в окне настройки результатов проверки работоспособности, может быть включен экран blank. Пожалуйста, выполните следующие шаги, чтобы правильно настроить ЭБУ.

**Обходной
путь**

1. На пустом экране выберите значок
«Проверка работоспособности»

2. Выберите
Меню "Гамбургер"

3. Выберите кнопку
«Дисплей»

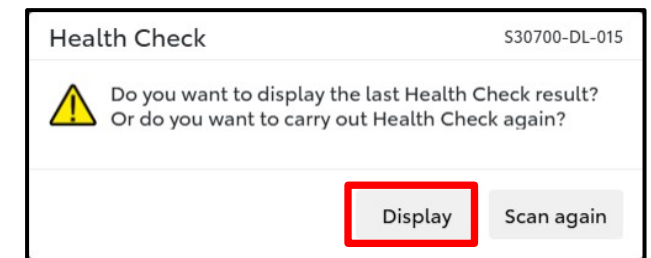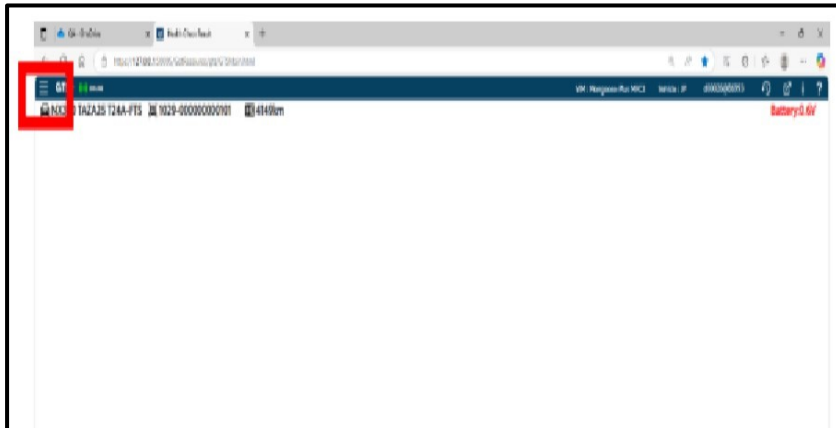


4. Select the "ECU Search" button at the bottom of the Health Check results screen

Исправление ETA Н/Д



Проблема 3 – cuw+ Ошибка подтверждения транспортного средства

При запуске CUW+ непосредственно из файла .cuw будет отображаться экран ошибки подтверждения транспортного средства, если сначала не было выполнено подключение автомобиля к GTS+. Сначала выполните подключение автомобиля с помощью GTS+ к перепрограммируемому автомобилю, затем запустите .cuw file.

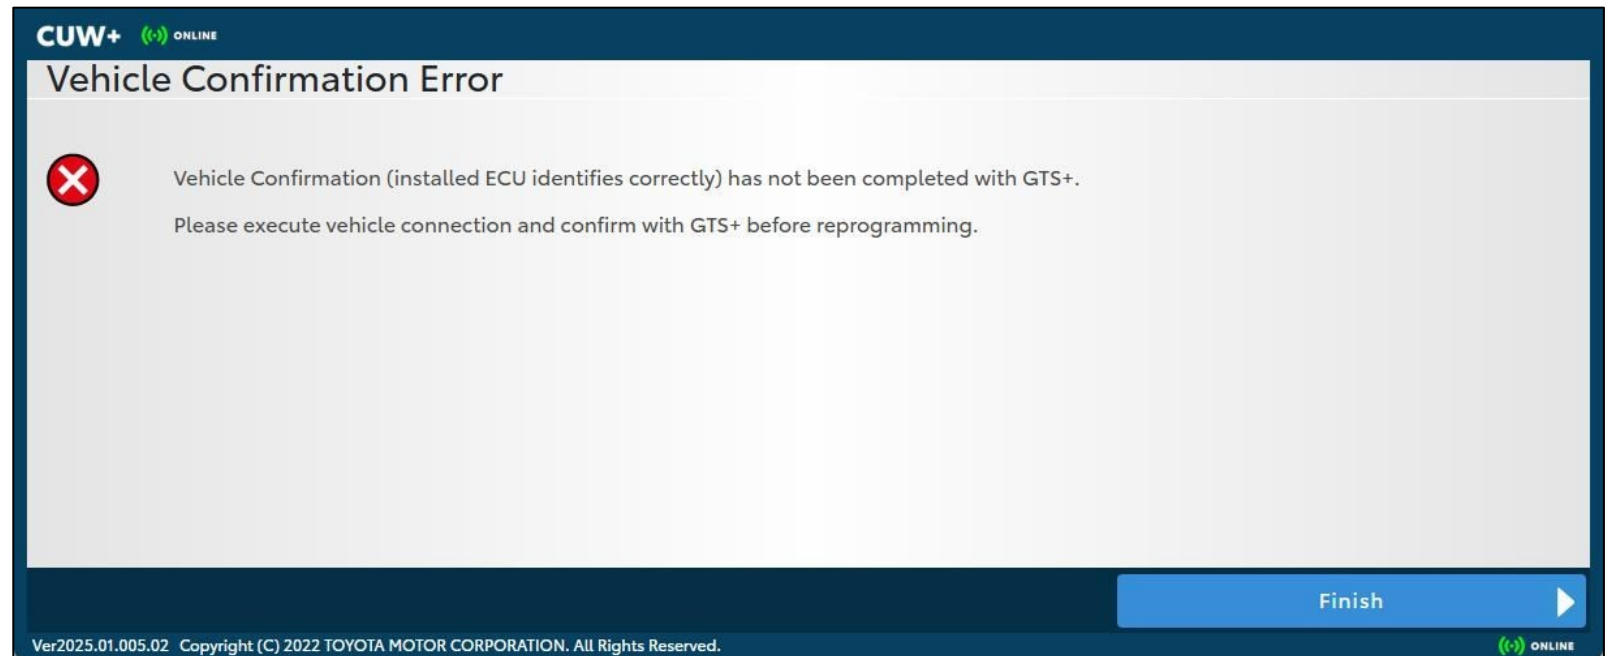

Исправление ETA

Нормальная функциональность

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Проблема 4 - Неточный ход установки

В процессе установки процент выполнения может показаться неточным, и установка может завершиться до того, как отобразится 100%.

По этому вопросу ведется расследование.

Чтобы предотвратить повреждение программного обеспечения, пожалуйста, не прерывайте работу установщика и дождитесь уведомления о завершении установки.

**Исправление ETA**



Будет объявлено позже

Translation by [al tech page](#)

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Проблема 5 - Не удалось запустить сообщение после выхода из системы

Сообщение об ошибке S30101-DL-002 - Не удалось запустить GTS+, может отображаться при выборе Выход из выпадающего списка пользователя.

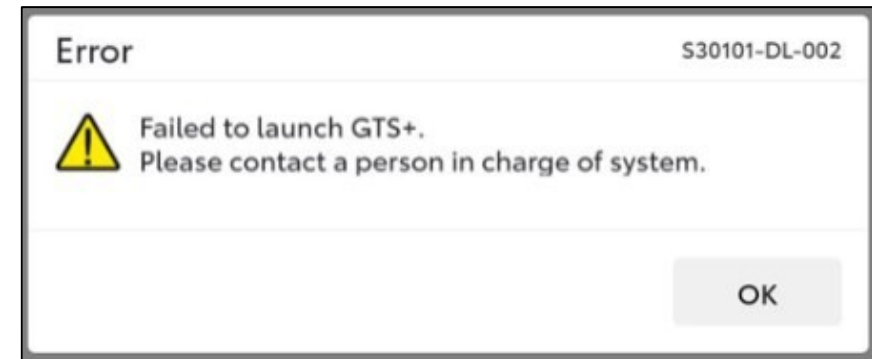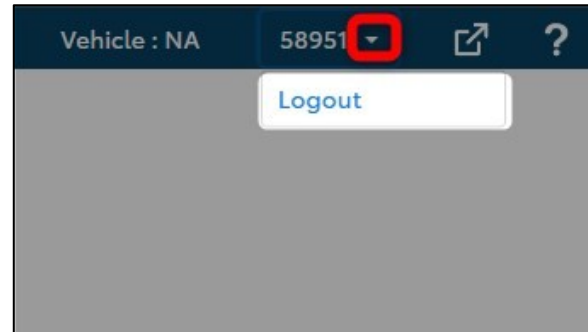**Обходной путь**

Закройте окно браузера и перезапустите GTS+.

Исправление ETA Будет объявлено позже

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК


Проблема 6 – Ошибка обновления Agent Lite «Не удалось загрузить GTSPPlus»

Agent Lite Update для сообщения об ошибке «Не удастся загрузить GTSPPlus» постоянно отображается в правом нижнем углу.

Обходной путь

Повторно загрузите и установите Agent Lite со страницы TIS Diagnostics.


Исправлено ETA н/д

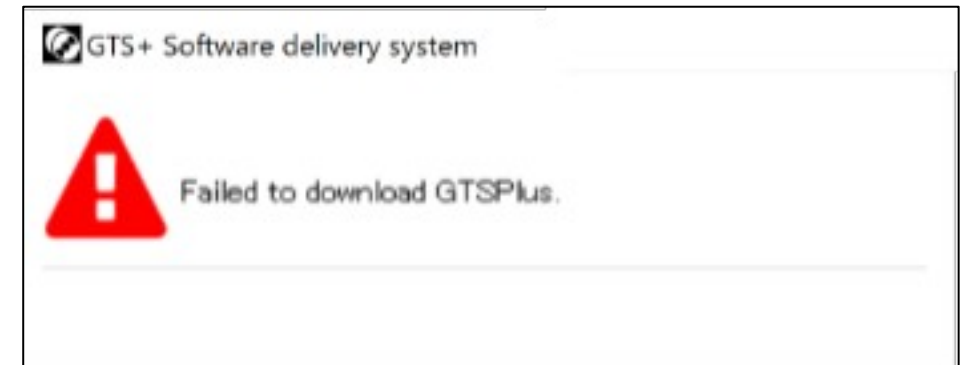

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Выпуск 7 – Пустое поле «Да/Нет» во время подключения к транспортному средству**Затронутые модели** Все**Обходной путь** Нажмите «Да», чтобы начать проверку здоровья, «Нет», чтобы продолжить в главном меню

ПОЖАЛУЙСТА, используйте функцию F12 Error Report, чтобы TMNA могла получать информацию о затронутых автомобилях

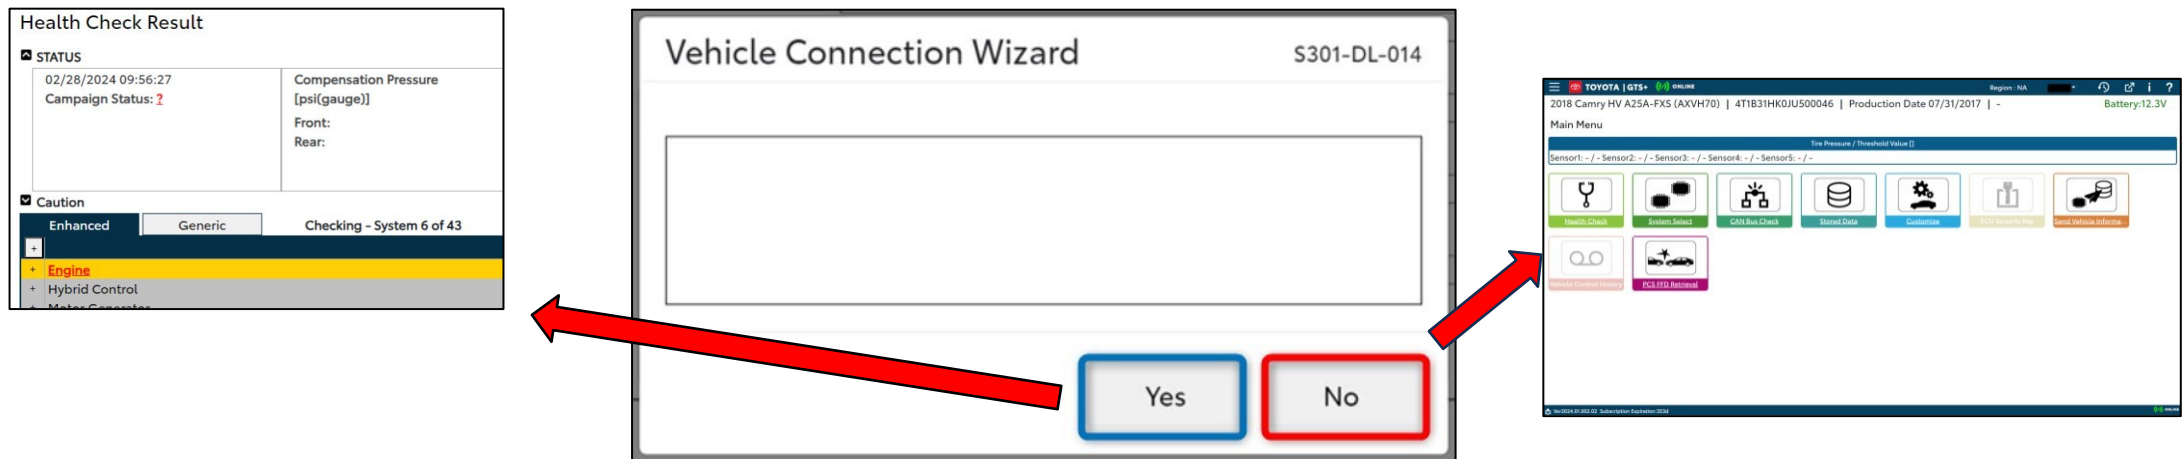**Исправление ETA** Н/Д


СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Выпуск 8 – Выбор функциональности ЭБУ по результатам проверки работоспособности**Затронутые модели Все**

При попытке войти в ЭБУ с экрана результатов проверки работоспособности отображается сохраненная информация о DTC. Чтобы получить данные ЭБУ в реальном времени, следуйте процессу выбора системы

Обходной путь

Используйте иконку «гамбургер-меню» для доступа к выбору системы, затем выберите ЭБУ оттуда. (Значок с тремя линиями в правом верхнем углу экрана)

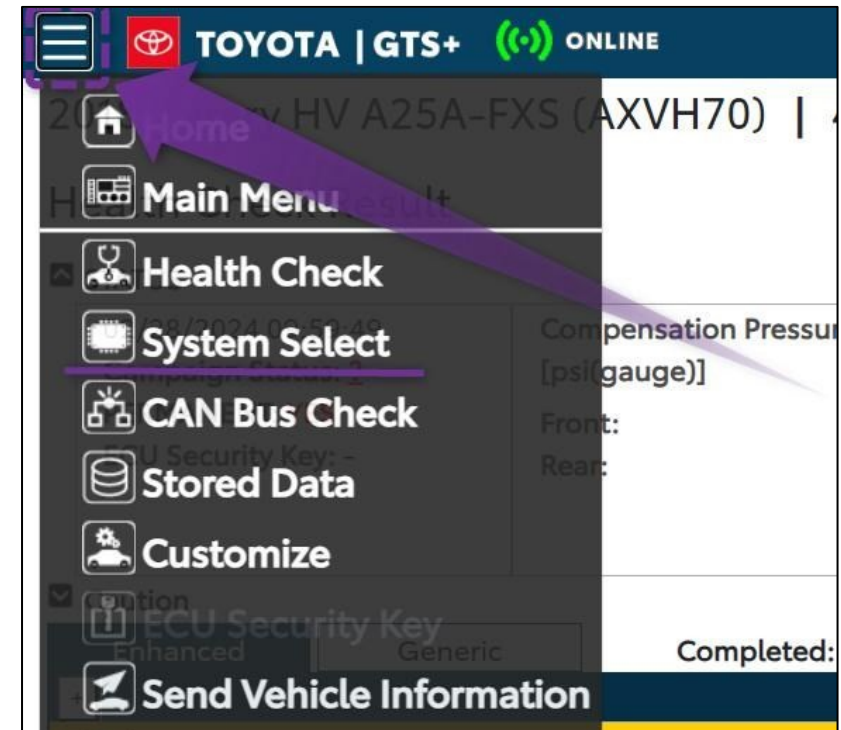**Исправление ETA**

Версия 2025.02

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Выпуск 9 - BSM (слепая зона) Монитор) Замена датчика RoB Clear

Затронутые модели 2023-2025 МОЙ Приус, RX, TX и Grand Highlander / HV

После замены датчика BSM не удастся установить чистый код RoB f. Нарисунке "Да" может все еще существовать после программирования из-за невозможности очистки RoB.

Обходной путь

Отправьте отчет об ошибке, выбрав F12 при возникновении ошибки.

Исправление ETA Будет объявлено позже

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Выпуск 10 - Неудача загрузки файла конфигурации переднего радара и ЭБУ BSM а

Затронутые модели 2023-2025 Приус, RX, TX и Grand Highlander / HV

Во время выполнения процесса настройки файл может некорректно загрузиться после замены ЭБУ на перечисленных выше моделях.

Обходной путь

Отправьте отчет об ошибке, выбрав F12 при возникновении ошибки.

Исправление ETA Будет объявлено позже

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Выпуск 11 - Очистить все функции RoV, замороженные на 2/XX**Затронутые модели RAV4 2022MY и новее**

В некоторых новых моделях может возникнуть необходимость в функции очистки всех RoV на вторичных блоках управления двигателем (ECU). По этому вопросу ведется расследование.

Обходной путь

Если функция clear all RoV не выходит за пределы 2/XX (?), через несколько минут; Пожалуйста, оставайтесь на функции, не отменяйте функцию очистки RoV. Выполните следующие действия:

- IG OFF OFF на 1 секунду • IG ON

После завершения процедуры выключения/включения IG функция очистки всех RoV должна быть продолжена и завершить работу оставшихся ЭБУ

Исправление ETA

Будет объявлено позже

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Проблема 12 - Зависание CUW+ во время функции DTC Clear после выполнения кампании BST

Затронутые модели 2009-Corolla 2010, 2009-Королла 2010 года Матрица, 2008-2010 Земля Крейсер, 2006-2010 Rav4, 2008-2010 Горец, 2003-2009 4Runner, 2007-2010 Тундра

После использования CUW+ для обновления ECM в рамках специальной сервисной кампании BST, CUW+ будет зависать во время функции очистки DTC.

Обходной путь

Закройте CUW+. Используйте GTS+ для очистки DTCs в меню проверки работоспособности.

Исправление ETA

Будет объявлено позже

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Выпуск 13 - Lexus ES350 Сбой регистрации А/Т**Затронутые модели Lexus ES350 2019-2025MY**


После замены коробки передач или замены ЭБУ коробки передач инструкция по ремонту инструкции по вводу А/Т кода с помощью утилиты регистрации А/Т Code. Пользователи могут столкнуться с сбоем в работе этой утилиты.

Обходной путь

Проверьте предварительные условия и повторите процесс.
Если повторить процесс не удалось, отправьте отчет об ошибке, нажав клавишу F12 при возникновении ошибки.

Исправление ETA

Будет объявлено позже

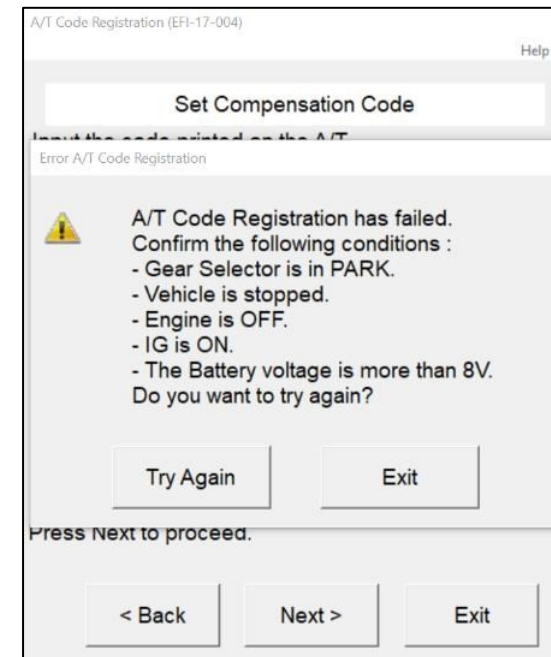

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Проблема 14 - Файлы CUW открываются в CUWC, а не в CUW+

На ПК, которые ранее использовали устаревшую версию GTS, при запуске CUW может использоваться приложение CUWC по умолчанию.



Исправление

- 1) Наведите курсор на файл и щелкните правой кнопкой мыши
- 2) Офайл пером с
- 3) Поищите другое приложение на этом ПК
- 4) Установите CUW+ по следующему пути проводника:
C:\Program Files (x86)\CUWLauncher
- 5) Нажмите "Открыть"

Исправление ETA

Функциональность, а не баг

Translation by [al tech page](#)

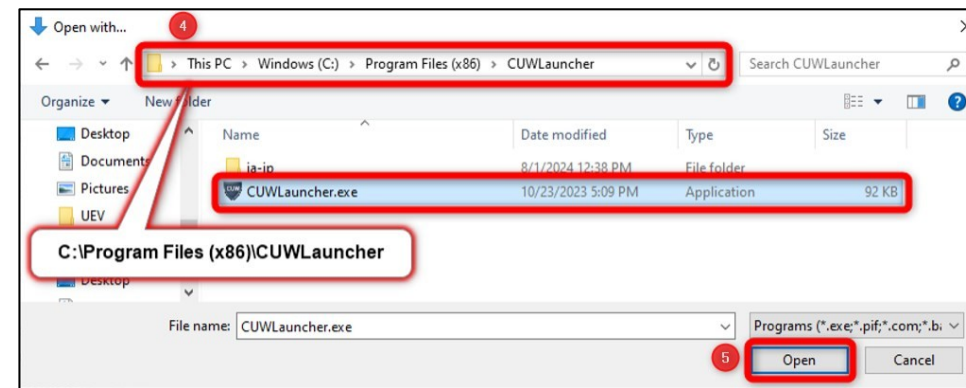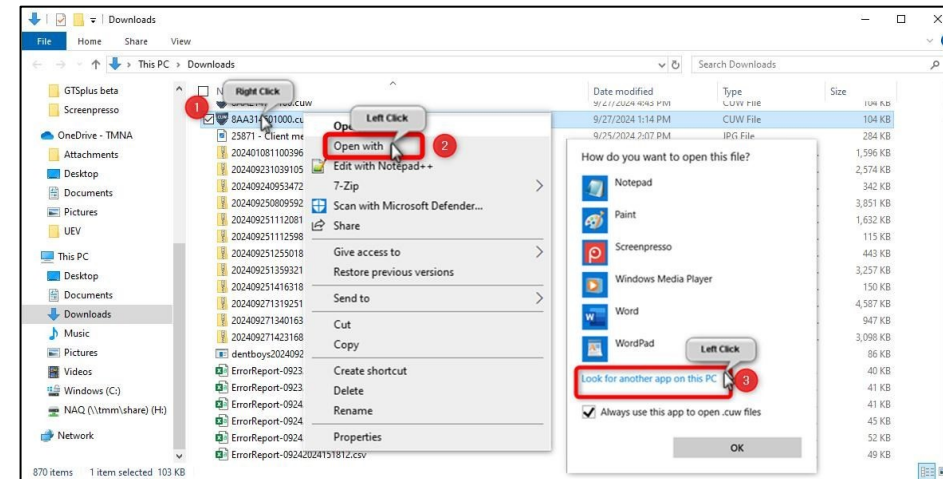

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Выпуск 15 – Проблемы с установкой и обновлением программного обеспечения (1 из 2)**Затронутые модели** **Все**

Пользователь не может запустить подключение к серверу GTS+ с графическим интерфейсом пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот контрольный список следует использовать на каждом ПК GTS+ .

Обходной путь 1) Windows Search -> Включить или выключить
функцию Windows



2) Снимите следующие флажки:

- ☐ Гипер-V
- ☐ Виртуальная машина
- Platform ☐ Контейнеры
- ☐ Подсистема Windows для Linux
- ☐ Microsoft Defender Application Guard
- ☐ Поддержка API удаленного дифференциального сжатия

3) Примените изменения -> перезагрузите ПК

Смотреть иллюстрации

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

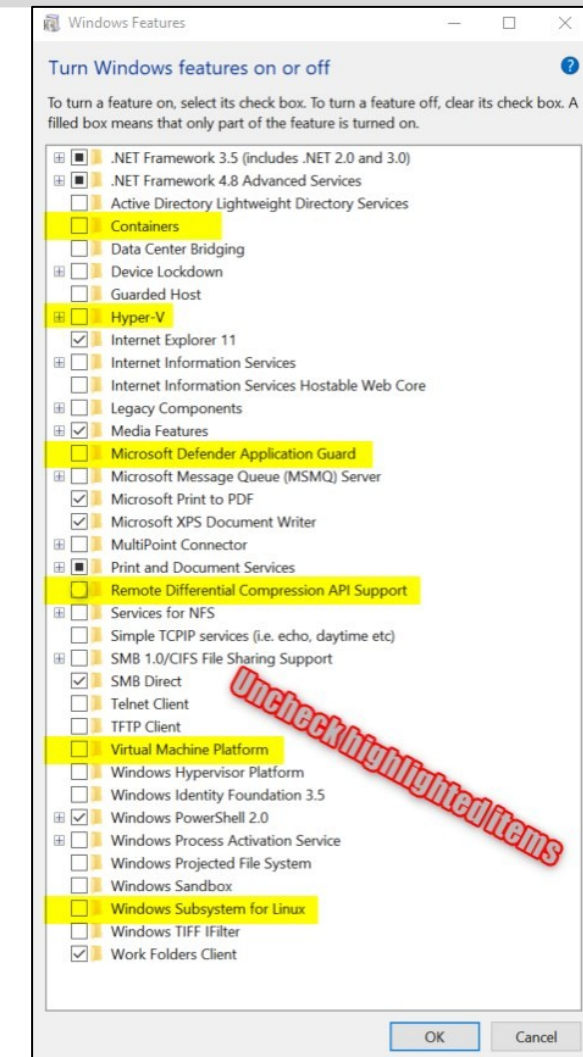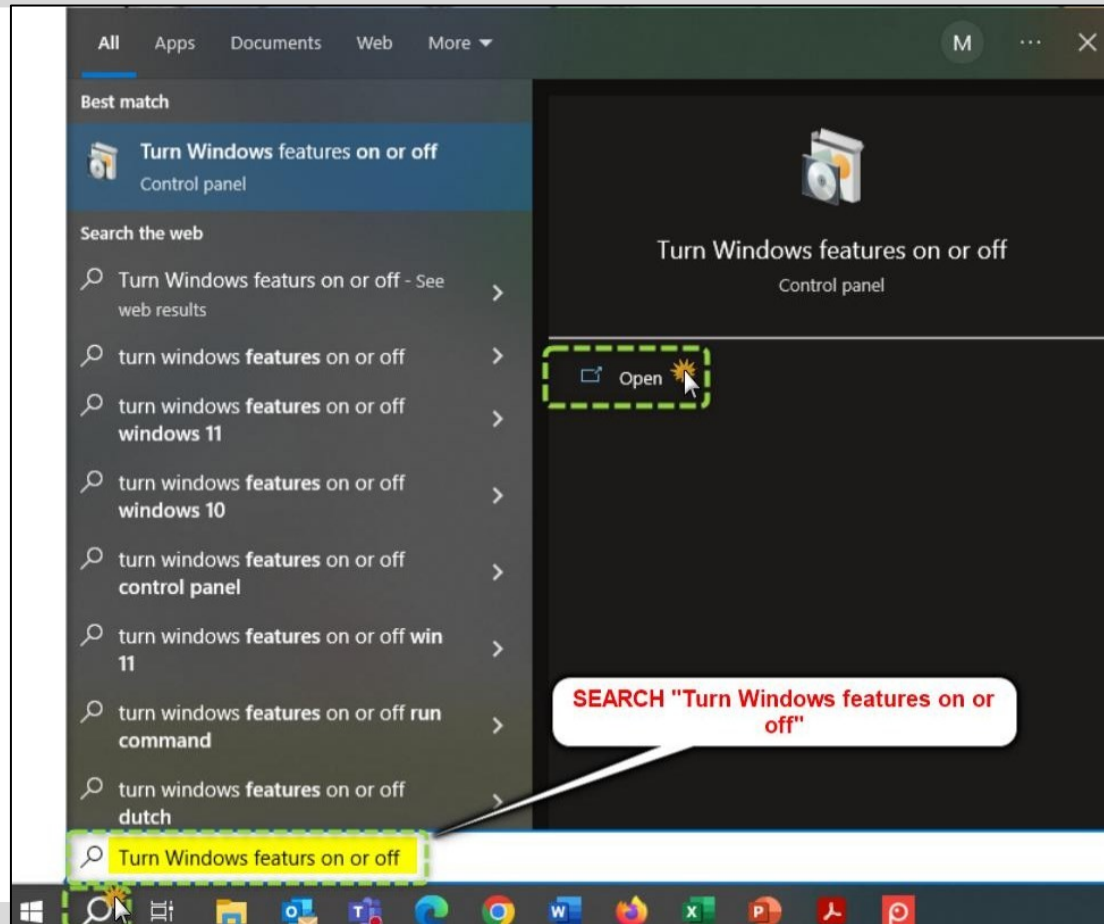Выпуск 15 – Проблемы с установкой и обновлением программного обеспечения (2 of 2)**Исправление ETA** н/дTranslation by [al tech page](#)


СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Выпуск 16 – Проблемы с запуском/входом в GTS+**Затронутые модели** **Все Модели**

GTS+ Проблемы с запуском или входом в систему, не связанные с ошибкой PF. Для большинства ошибок, возникающих при запуске GTS+, следуйте процедуре wo rkaround (за исключением ошибки "сбойили установление соединения сплатформой [PF]")

Обходной путь Убедитесь, что TIS или GTS+ не вошли в систему на нескольких ПК.

Очистите кэш браузера, отключите блокировку всплывающих окон, закройте браузер, снова откройте, после чего GTS+ должен запуститься без проблем.

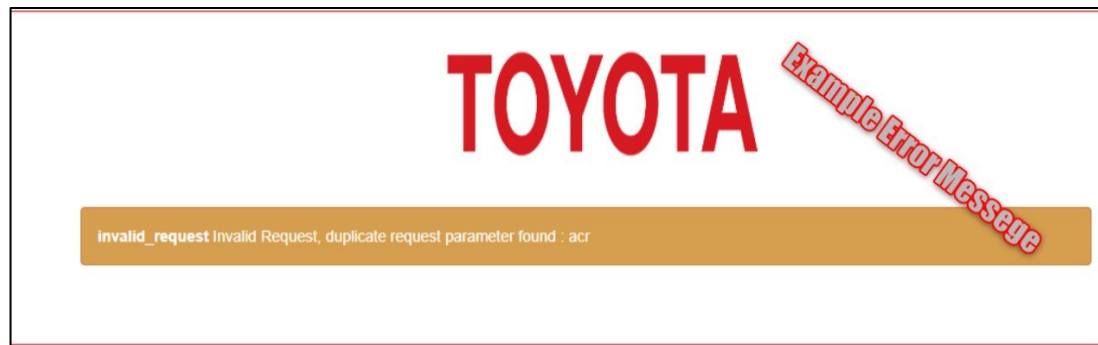**Исправление ETA** **Н/Д**

Исправлен

Задержка ЭБУ подушки безопасности Sienna HV SRS

Затронутые модели

Некоторые 2021+ Сиенна

Пользователи могут испытывать чрезвычайно длительные периоды времени при входе в ЭБУ подушки безопасности SRS через выбор системы.

Работает так, как задумано.

Исправление ETA


Будет объявлено позже

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Фиксированный пункт 2 – Конфигурация Yaris iA PCM/TCM

Ошибка будет подсчитана в CUW+ при попытке выполнить конфигурацию ЭБУ PCM/TCM после замены ЭБУ на автомобилях Yaris iA.

Работает так, как задумано.

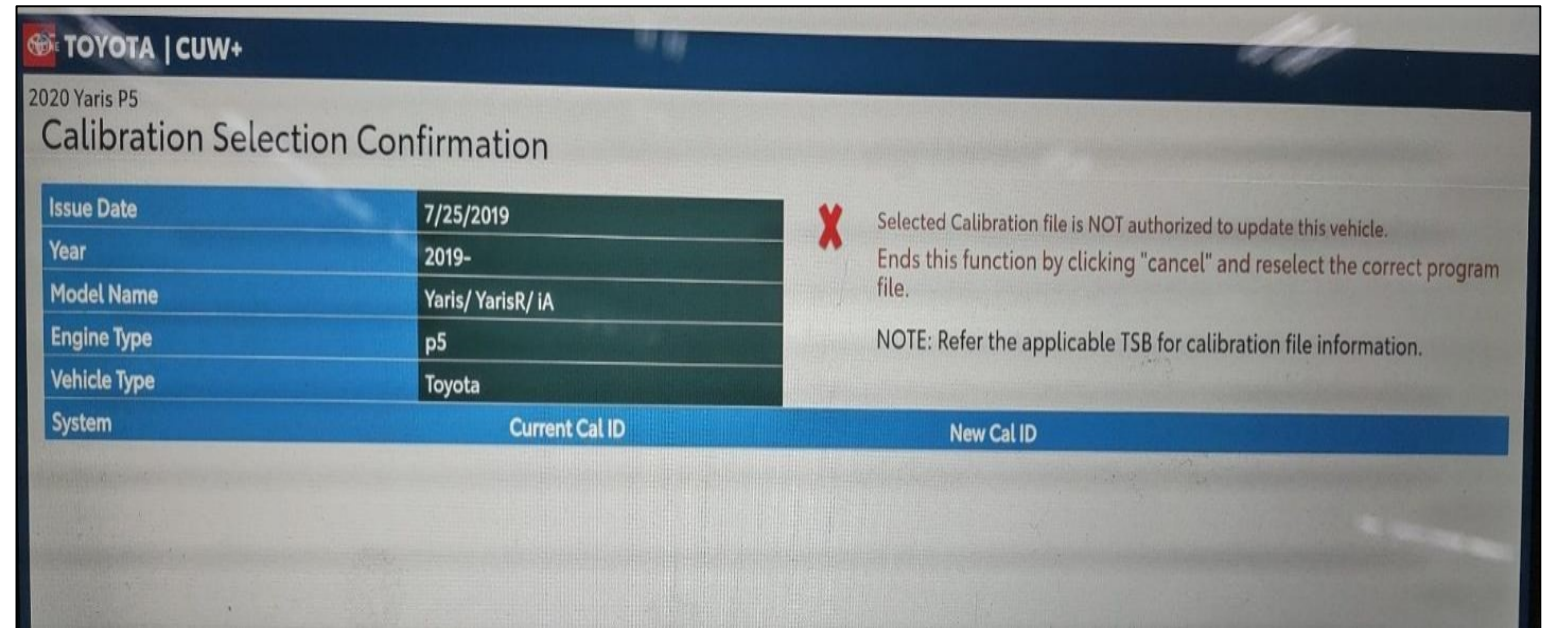

Исправление ETA

Версия 2025.02


Translation by [al tech page](#)

Исправлен Пункт 3 Проверка шины GR86 CAN недоступна

Затронутые модели Toyota GR86

GTS+ ранее не поддерживал функцию проверки шины CAN в GR86.

В

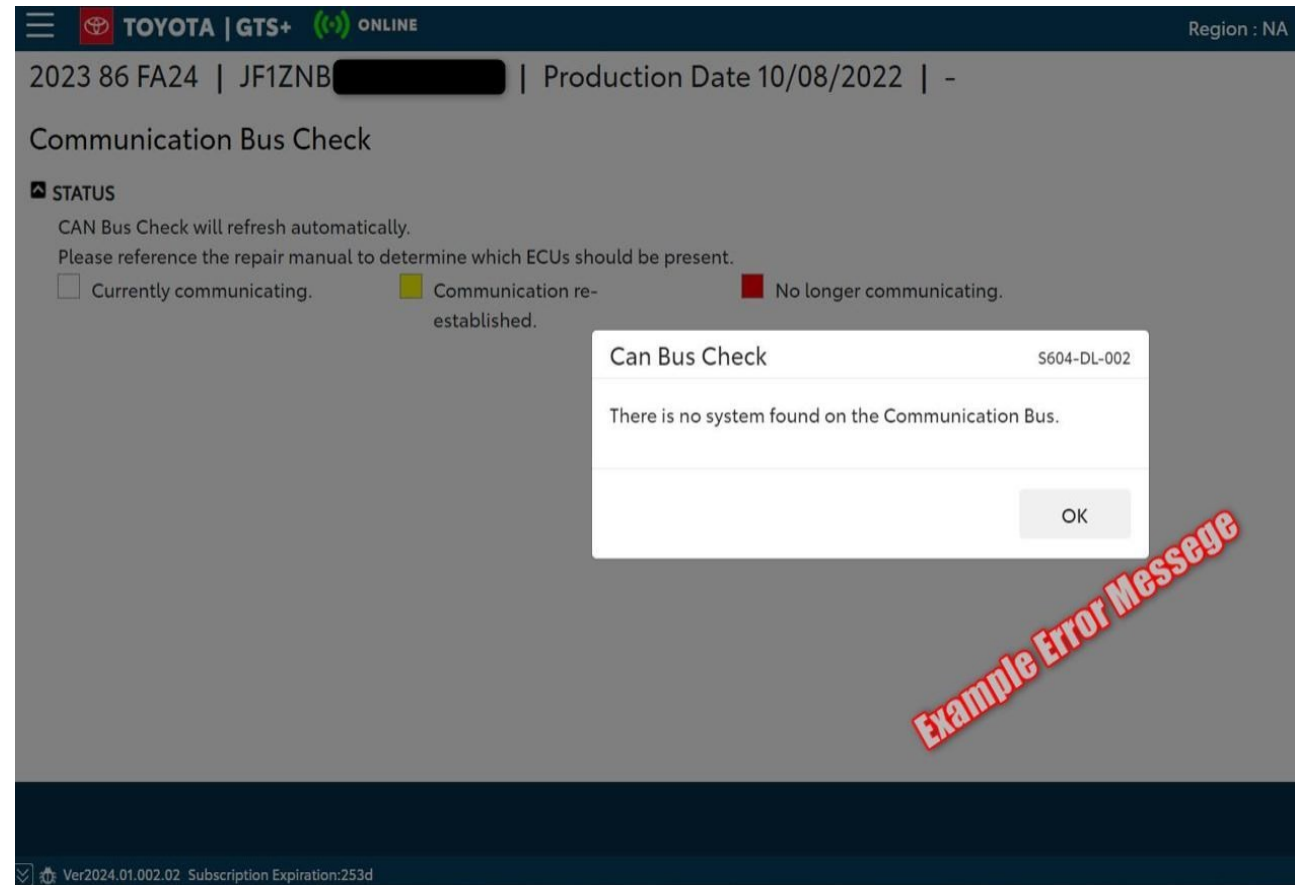

Устранено в версии программного обеспечения V2025.01.005.02

ИСПРАВЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Исправленный пункт 4 - Пустой экран при запуске GTS+

Затронутые модели

NA

Ранее при запуске GTS+ некоторые пользователи могли столкнуться с пустым экраном или белым экраном с синей рамкой

Для устранения этой проблемы были внесены улучшения. Подробнее см. в списке новых функций.

Устранено в версии программного обеспечения 2024.04.004.0

Translation by [al tech page](#)

Исправленный пункт 5 - Статическая утилита «Настройка оси камеры распознавания»

Затронутые модели 2024+ Тойота Гранд Хайлендер

Команда "Recognition Camera Axis Adjust" работает до тех пор, пока она не работает. Проверьте целевые(ые) условия/условия или динамические условия

Неправильные условия настройки цели

5TDAAA52RS000139 | 8120mile

Recognition Camera Axis Adjust

Recognition Camera Axis Adjust has failed.
Refer to the repair manual to check how to handle the following Error Code.

ERROR NO.	ERROR DESCRIPTION	CAUSE OF ERROR	ACTION TO BE TAKEN
03			Entering the adjustment area during beam axis adjustment is prohibited (Do not allow anything to pass between the target and the vehicle) The values stored in recognition camera/target positions are correct The target height and placement points are appropriate There are no objects in the background that could be mistakenly detected as the target and the background is hidden

Target 1 (Center) • Center target

Правильные условия

TOYOTA | GTS+ ONLINE

2024 Grand Highlander T24A-FTS | 5TDAAA

Recognition Camera Axis Adjust

Recognition Camera Axis Adjust is complete.

- Статические
 - Динамический
- = Стационарные
целями
- = Вождение без
целей



- СОВЕТ: внимательно читайте информацию об услугах**
- Есть несколько способов заново изучить эту систему
 - Правильная цель (цели) и критически важное место для обеспечения безопасности систем

Устранено в версии программного обеспечения 2024.04.003.02

Исправлен Пункт 6 - RX450h+ - Отсутствует связь с ЭБУ переднего бокового радара "А" и

Затронутые модели

"B"
MY24 Lexus RX450h+

Ранее ЭБУ фронтальных радаров отображались только при проверке CAN-шины.

Сейчас работает как и задумано.

System Name	ECU Status	System Name
Powertrain (5item)		
Engine	☒	Motor Generator
Hybrid Control	☐	HV Battery
Plug-in Control	☐	
Chassis (6item)		
EMPS	☐	Brake/EPB
Steering Angle Sensor	☐	Tire Pressure Monitor
Brake Booster	☐	Circumference Monitoring Camera Control Module
Front Recognition Camera	☐	Adaptive Variable Suspension System
Body (26item)		
Tilt&Telescopie	☐	Combination Meter
Front Radar Sensor	☐	Clearance Warning
Smart Access	☐	Central Gateway
SRS Airbag	☒	Main Body
Air Conditioner	☐	Power Source Control
Acoustic Vehicle Alerting System	☐	Telematics
Blind Spot Monitor "B"	☐	Blind Spot Monitor "A"
Headlight Control	☐	Headlight Control (Sub)
Power Integration No.1	☐	Power Distribution Box
Back Door	☐	Navigation System
Driver Seat	☐	Front Side Radar "A"
Front Side Radar "B"	☐	Passenger Seat
Mirror R	☐	Mirror L

Устранено в версии программного обеспечения 2024.03.004.02

ИСПРАВЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Исправленный пункт 7 – Закрытие систем GTS+ из Techinfo

Затронутые модели Н/Д

Ранее при закрытии GTS+ некоторые пользователи сталкивались с одновременным выходом TIS из системы.

Сейчас работает как и задумано.

Устранено в версии программного обеспечения 2024.03.004.02

ИСПРАВЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Исправлен пункт 8 - Проблемы с повторной настройкой иммобилайзера

Затронутые модели Модель Годы 2019+

GTS+ не подключается к автомобилю для повторной посадки иммобилайзера - GTS+

На некоторых моделях 19+MY GTS+ не мог связаться с автомобилем, когда все ключи были утеряны.

Сейчас работает как и задумано.

Ошибка генерации пароля иммобилайзера

Эта аномалия связана с тем, что компьютеры пользователей не генерируют 96-значный начальный код, распознаваемый TIS.

Проблема, по-видимому, не была связана с логином или VIN.

Сейчас работает как и задумано.

The screenshot shows the 'Immobilizer Reset' screen in the GTS+ software. A red diagonal banner across the screen reads 'Example Error Message'. The screen displays a message: 'Please complete the following fields to receive a pass code. The Pass code generation has failed. The number of characters entered for the Seed Number is not 96 characters. Software versions 5.1 and newer require a 96 character Seed Number. For additional help, please refer to the video link located in the Reference Document.' Below this message is a form with the following fields: Dealer Code, Dealer Name (Matthew Herold), Technician Name (Matthew Herold), Techstream Software Version (2023.03.002.02), Seed Number (from scan tool) (65e0dc43164f8e1d8d3c8e), Vehicle VIN (5TF JASDB 0000000000000000), Repair Order/Parts Invoice Number (best), and Customer Last Name (Herold). To the right of the form, there is a section titled 'Input Seed Number on TIS then input a Pass-Code and' with a 'Seed Number' field containing the text '65e0dc43164f8e1d8e724cce7011cd9320c2c76922ae5ae1f9a6716dc722c93ef12a' and a 'Pass-Code Number' field.

ИСПРАВЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


Исправлен пункт 9 - Ошибка загрузки нескольких пустых файлов ЭБУ

Затронутые модели все

После замены нескольких пустых ЭБУ, или ЭБУ, требующих нескольких филей; В GTS+ может возникать ошибка при попытке получить файлы.

Сейчас работает как и задумано.

Устранено в версии программного обеспечения 2024.01.002.02

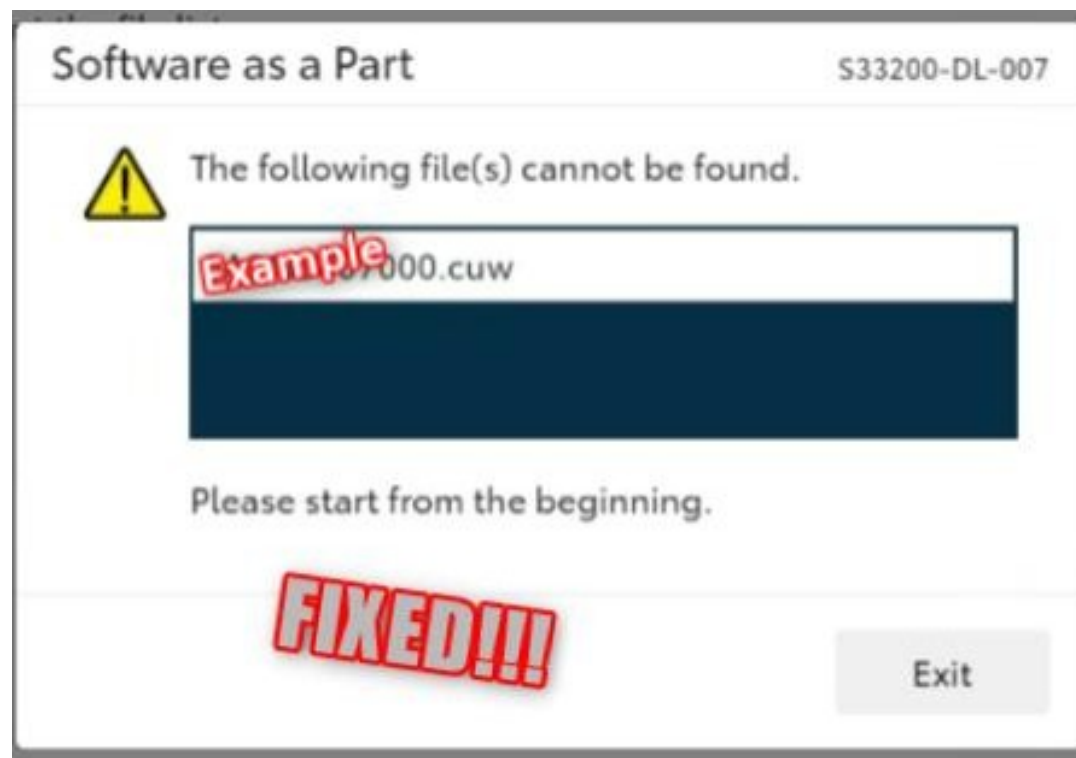

Translation by [al tech page](#)

Исправленный пункт 10 - Утилита EVAP не активируется VSV в некоторых моделях

Затронутые модели

Утилита EVAP не активирует VSV на некоторых Модели

В предыдущих версиях программного обеспечения с некоторыми устаревшими автомобилями продувка VSV или насос обнаружения утечек не включались во время проверки системы EVAP.

Сейчас работает как и задумано.

Версия программного обеспечения Remedy 2024.04.004.02

ИСПРАВЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Исправлено Элемент 11 – Windows 11 Support

Windows 11 в настоящее время поддерживается GTS+

Проверьте следующие параметры компьютера:

Windows Search -> Включить или выключить функцию Windows ->

Снимите следующие флажки: ☐ Платформа виртуальной машины

☐ Удаленное дифференциальное сжатие ☐ Функция поддержки API

Применить изменения -> Перезагрузить компьютер.

ПОДСКАЗКА: Смотрите проблемы с установкой ПК,
список известных ошибок пункт 1

Версия программного обеспечения Remedy 2023.04.003.02

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Исправлен пункт 12 - Ошибка загрузки файла 23+ Corolla Blank ECU

Затронутые модели 2023-2024 Выпущено Corolla и Corolla HV от TMMMS завода.

Некоторые модели 23-24 Corolla и Corolla HV, произведенные компанией TMMMS, имели сбой конфигурации для загрузки пустых ЭБУ из-за отсутствия данных на сервере.

Теперь работает как задумано


Версия программного обеспечения Remedy 2024.01.002.02

Translation by [al tech page](#)

Исправлен элемент 13 - MFC3 VIM не подключался к устаревшим транспортным средствам

Затронутые модели Около 1996 года-2009 Toyota, Lexus и Scion.

Устраните эту проблему, загрузив последнюю версию драйвера MFC3 с вкладки диагностики TIS.

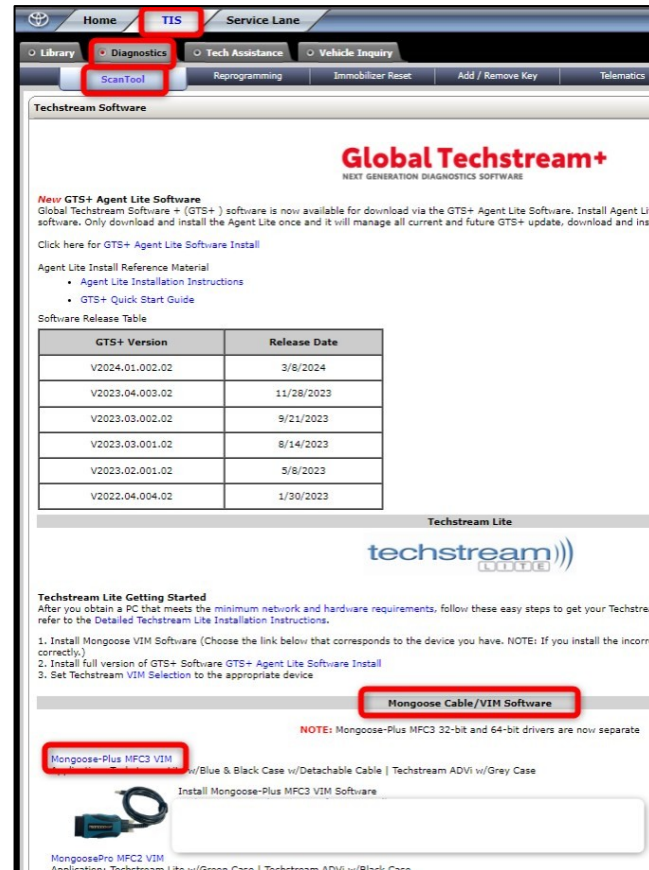

ИЗВЕСТНЫЕ АВТОМОБИЛИ с MFC3 С ПРОБЛЕМОЙ:

- Toyota Matrix 2007 года
- Lexus LS460 2007 года
- 2006 Toyota Highlander HV
- 2005 Toyota Corolla
- 2004 Lexus GX470
- 2004 Lexus LX470
- 2004 Lexus SC430
- 2003 Lexus SC430
- 2003 Lexus ES300
- 2002 Toyota Avalon
- 2003 Toyota Camry
- 2002 Lexus SC430
- 2002 Toyota Rav4
- 2002 Toyota Solara
- 2002 Toyota Highlander
- 2001 Lexus LS430
- 2000 Lexus ES300
- 1996 Toyota Land Cruise

Версия программного обеспечения MFC3 driver version 1.0.37 release

Translation by [al tech page](#)

СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ОШИБОК

Исправлен пункт 14- Печать

Затронутые модели Н/Д

Кнопка печати была добавлена в проверку работоспособности, двойную активную проверку, двойной список данных, расход топлива, историю работы, VCH, RoB и DTC/FFD.

Пожалуйста, ознакомьтесь с пунктом 3 списка новых функций.

Устранено в версиях

2023.04.003.02, 2024.01.002.02, 2024.02.004.02